

Solución de problemas de los actuadores de la puerta trasera en el Ford Expedition 2002–2014

¿Ha experimentado fallos repetidos en el actuador de la puerta trasera de mezcla/"temp" para un Ford Expedition 2002–2014? Después de la sustitución, los clientes pueden volver con quejas de escuchar el mismo "clic, clic", que inicialmente provocó la sustitución.

Solución de problemas del actuador de la puerta trasera:

- Utilice un multímetro para diagnosticar el sistema. En primer lugar, compruebe la toma de tierra. Cuando el sistema trasero está cubierto de plástico, y es difícil de acceder, los problemas de conexión a tierra de las reparaciones anteriores pueden ser el problema.
- Compruebe la tensión suministrada por el cabezal de control a la puerta de mezcla. Consulte el diagrama de cableado del fabricante. Los cables deben llevar 12V. Si el voltaje es inferior a 12V, el problema puede ser el cabezal de control y no el motor del actuador.
- Compruebe la puerta. ¿Está atascada? Es posible que haya entrado suciedad en la puerta de mezcla y se haya encajado entre la puerta y la carcasa, haciendo que se atasque y queme el motor.



1711895
Actuador de la puerta trasera
de la persiana
2002–2006 Ford Expedition



1712295
Actuador de la puerta trasera;
Distancia entre ejes de 131".
2007–2014 Ford Expedition



1712306
Actuador de la puerta trasera; distancia entre ejes de 119".
2009–2014 Ford Expedition